

**План мероприятий по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности по предписанию № 486/1 от 15.06.2023г**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Сроки	Ответственный
1	Отделка потолка в помещении музыкального зала выполнена из материалов класса пожарной опасности более, чем КМ1	Проведение ремонтных работ с использованием строительных материалов отвечающих нормам пожарной безопасности	21.04.2024	Заведующий
2	Отделка потолка и покрытие пола в помещениях групповых ячеек (пол: группа №1, №3, №4, потолок группа № 2, 3,) выполнены из материалов класса пожарной опасности более, чем КМ2	Проведение ремонтных работ с использованием строительных материалов отвечающих нормам пожарной безопасности	21.04.2024	Заведующий
3	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор 1 этажа) при одностороннем расположении дверей, выполнен менее 1,2 м (фактический,88 с учетом ширины коридора 1,23м, ширины дверного полотна 0,69)	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
4	Помещение пищеблока не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (отсутствует акт сдачи-приемки)	Предоставление акта-приемки	21.04.2024	Заведующий
5	В помещении пищеблока предел огнестойкости заполнения проема (двери) в противопожарной преграде выбран без учета из типа противопожарной преграды (отсутствует акт сдачи-приемки)	Предоставление акта-приемки	21.04.2024	Заведующий
6	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку выполнена менее 1,2м (фактически 0,66м)	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
7	Ширина маршей лестниц лестничных клеток (правое крыло здания, левое крыло	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий

	здания) выполнена менее 1,35м (фактически левое крыло 0,89 м, правое крыло 0,98м)			
8				
6	Отделка потолка и покрытие пола в помещениях групповых ячеек (группа №1, группа №2, группа №3, группа №4, помещение спальни группы №3, учебный класс) выполнены из материалов класса пожарной опасности более, чем КМ2	Проведение ремонтных работ с использованием строительных материалов отвечающих нормам пожарной безопасности	21.04.2024	Заведующий
•4	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор 1 этажа), при двустороннем расположении дверей, выполнена менее 1,0 м(фактическая ширина коридора 1,23м, ширина дверного полотна 0,8м)		21.04.2024	Заведующий
5		Монтаж противопожарных перегородок	21.04.2024	Заведующий
6	В помещении пищеблока предел огнестойкости заполнения проема (двери) в противопожарной преграде выбран без учета из типа противопожарной преграды	Установка противопожарной двери в проеме пищеблока	21.04.2024	Заведующий
7	Эвакуационный выход из помещения пищеблока выполнен шириной менее 0,8 (фактически 0,68)	Установка двери шириной не менее 0,8м. Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
8	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку выполнена менее 1,2м (фактически 0,66м)	Установка двери шириной не менее 0,8м. Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
9	Размещение точечных пожарных извещателей в помещении выполнено на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	Перенос извещателей на расстояние более 0,5мю	21.04.2024	Заведующий
10	Ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы №3 выполнена менее 1,2м (фактически 0,7м)	Установка двери шириной не менее 0,8м. Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
11	Помещение игровой группы №3 не обеспечено 2 эвакуационными выходами	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий

12	Ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 3 выполнена менее 1,2м (фактически 0,78м)	Установка двери шириной не менее 0,8м. Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
13	Ширина эвакуационного выхода из учебного класса выполнена менее 1,2м (фактически 0,76м)	Установка двери шириной не менее 0,8м. Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
14	Ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы № 2 выполнена менее 1,2м (фактически 0,77м)	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
15	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала выполнена менее 1,2м (фактически 0,76м)	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
16	Ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы № 1 выполнена менее 1,2м (фактически 0,78м-0,88м)	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
17	Эвакуационный выход из подвального этажа не выполнен непосредственно наружу обособленным от общей лестничной клетки	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий
18	К зданию детского сада не предусмотрен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон.	Расчет пожарных рисков	21.04.2024	Заведующий

Заведующий МДОАУ № 89



Ю.Б. Михайлова